



Бюллетень технического обслуживания

Двигатель

EG-0030L-0214

Тема:

Диагностические коды неисправностей (DTC) P0420, P0430: автомобили с двигателем 1UR-FXE и каталитическим нейтрализатором

Модели:

GX460

Коды моделей:

URJ150

ВВЕДЕНИЕ

В данном бюллетене технического обслуживания содержится информация по производственному изменению и способу устранения указанной проблемы. Применимо к автомобилям, выпущенным до производственного изменения и имеющим указанные ниже идентификационные номера транспортного средства (VIN).

Данный бюллетень технического обслуживания применим только к автомобилям на рынке России.

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Некоторые клиенты могут предъявлять претензии из-за включения контрольной лампы неисправности (MIL).

Основной причиной является пропуск зажигания в двигателе, в результате чего, вероятно, был поврежден каталитический нейтрализатор.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ

Было внедрено следующее производственное изменение.

Для устранения пропусков зажигания в двигателе было усовершенствовано программное обеспечение двигателя.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ

Код модели	Завод	Производственные изменения касаются указанных VIN	Дата внедрения
GX460/1UR-FE	Tahara	JTJMM7FX705073341	Декабрь 2013 г.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

Предыдущий номер детали	Текущий номер детали	Наименование детали	Количество
89661-60L90	Без изменений	Блок управления двигателем	Не применимо
17140-38070	Без изменений	Выпускной коллектор, правый	1
17150-38070	Без изменений	Выпускной коллектор, левый	1
89685-20010	Без изменений	Наклейка на ЭБУ	1



Информация по идентификационному номеру калибровки (CID)

Год выпуска модели	Предыдущий идентификационный номер калибровки (CID)	Новый идентификационный номер калибровки CID(*)
2009-2013	360E7000	360E7400
	360E7100	
	360E7200	
	360E7400	

ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА

1. Заменить поврежденный каталитический нейтрализатор.
2. Перепрограммировать ЭБУ в соответствии с последней доступной версией идентификационного номера калибровки, как минимум, в соответствии с новым идентификационным номером калибровки, как показано далее.
3. Прикрепить к ЭБУ наклейку с указанием нового идентификационного номера калибровки.

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

При подаче гарантийных требований руководствоваться применимыми положениями гарантийной политики и гарантийных бюллетеней.

Код операции	Операция	Время	OFP	T1	T2
170521	Выпускные коллекторы: снятие и замена	4,8	17150-38070	8A	12
801013	Портативный диагностический прибор	0,2			
895909N	Перепрограммирование ЭБУ + нанесение наклейки	0,7			

ПРИМЕЧАНИЕ:

Использование операции 895909N требует наличия обязательных комментариев CCR (условия, причина, меры) в гарантийной рекламации для последующего тщательного технического анализа. Несоблюдение указанных требований может повлечь отклонение рекламации.