



CP-0028L-0511

Technical Service Bulletin

Тема:

P0A7F-123 Ухудшение характеристик блока аккумуляторной батареи гибридной системы

Models:

GS450H

Model codes:

GWS191

Chassis -
Powertrain

ВВЕДЕНИЕ

В данном бюллетене технического обслуживания содержится информация по производственному изменению и способу устранения указанной проблемы. Применимо к автомобилям, выпущенным до производственного изменения, действующего начиная с указанных ниже VIN или номеров рамы.

ОПИСАНИЕ ЯВЛЕНИЯ

Возможны жалобы некоторых клиентов на включение лампы MIL с регистрацией диагностического кода неисправности P0A7F (ухудшение характеристик блока аккумуляторной батареи гибридной системы).

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ

Заменено ПО ЭБУ гибридной системы для предотвращения перегрева высоковольтной аккумуляторной батареи.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ

Код модели	Завод	Номер рамы	Дата внедрения
GS450h	GWS191	5022870	Июль 2010 г.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

Предыдущий номер детали	Текущий номер детали	Наименование детали	Количество
G9510 -30010 G9510 -30011	G9510 -30011	Аккумуляторная батарея, высоковольтная, в сборе	1
G9510 -30030	G9510 -30030		



ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА

1. Замените высоковольтную аккумуляторную батарею в сборе согласно указаниям руководства по ремонту.
2. Перепрограммируйте компьютер, ЭБУ гибридной системы (HV ECU)

Год выпуска модели	Номер рамы	Предыдущий идентификационный номер калибровки	Минимальный идентификационный номер калибровки
07MY	GWS191 - 5000001 ~	899833003000	899833021100
		899833003100	
		899833003200	
		899833003300	
		899833021000	
08MY	GWS191 - 5012273 ~	899833008000	899833008300
		899833008100	
		899833008200	
09MY	GWS191 - 5017621 ~	899833014000	899833014100
10MY	GWS191 - 5020426 ~	899833025000	899833025100

Примечание. См. TSB: EG6003R для процедуры перепрограммирования ЭБУ.

3. Отрегулируйте чувствительность управления забором воздуха в автоматическом режиме на 2 деления ниже среднего положения (см. ниже).

Примечание. Для получения доступа к данному меню нажмите и удерживайте кнопку выбора режима подачи наружного или рециркулируемого воздуха на блоке HVAC до появления экрана датчика дыма..



ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия ограничена только устранением конкретной проблемы, на которую указывает клиент.

Код ОР	Операция	Время	OFP	T1	T2
890011	Высоковольтная аккумуляторная батарея в сборе — R&R (ремонт и доработка)	2.4	G9510-300##	8A	99
890011Z	Сочетание: Регулировка HVAC & перепрограммирование ЭБУ	0.4			
801013	Использование IT2	0,2			

Примечание. Использование операции 890011Z требует наличия обязательных комментариев CCR (состояние, причина, способ устранения неисправности) в рекламации для последующего тщательного технического анализа. Несоответствие указанным требованиям может повлечь отклонение рекламации.