



Technical Service Bulletin

CP-0026L-0511

Тема:

## Металлический скрежет от передних полуосей при выполнении поворотов

Models:

RX400H

Model codes:

MNU38

Chassis -  
Powertrain

### ВВЕДЕНИЕ

В данном бюллетене технического обслуживания содержится информация по производственному изменению и способу устранения указанной проблемы. Применимо к автомобилям, выпущенным до производственного изменения, действующего начиная с указанных ниже VIN или номеров рамы.

### ОПИСАНИЕ ЯВЛЕНИЯ

Некоторые клиенты могут жаловаться на металлический скрежет от передней полуоси, возникающий при повороте (в городских условиях) в холодное время года. В основном шум возникает после продолжительной стоянки автомобиля на улице при очень низкой температуре окружающего воздуха (< -15 °C); шум исчезает спустя некоторое время после начала движения.

### ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение типа смазки для снижения трения при низкой температуре воздуха.

### ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ

Модель	Код модели	Завод	Производственные изменения касаются указанных VIN	Дата внедрения
RX400h	MNU38	ТМК	Снято с производства	Снято с производства

### ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

Предыдущий номер детали по каталогу	Текущий номер детали	Наименование детали	Количество
43410-48080	43410-48081	Правая передняя полуось в сборе	1
43460-49375	43460-49376	Наружный шарнир правой передней полуоси в сборе	
43420-48110	43420-48111	Левая передняя полуось в сборе	
43470-49425	43470-80321	Наружный шарнир левой передней полуоси в сборе	



## **ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА**

**Осмотрите полуось и при необходимости замените его на новую деталь с текущим номером в соответствии с Руководством по ремонту:**

### **Процедура 1:**

Видимые повреждения в различных частях детали «Наружный шарнир левой передней полуоси в сборе» и детали «Наружный шарнир правой передней полуоси в сборе»

=> Замените деталь «Наружный шарнир левой передней полуоси в сборе» и деталь «Наружный шарнир правой передней полуоси в сборе»

### **Процедура 2:**

Повреждение или люфт детали «Наружный шарнир левой передней полуоси в сборе» и/или детали «Наружный шарнир правой передней полуоси в сборе»

=> Замените деталь «Наружный шарнир левой передней полуоси в сборе» и деталь «Наружный шарнир правой передней полуоси в сборе»

## **ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Гарантия распространяется только на исправление неполадки по конкретной жалобе клиента.

### **Процедура 1: Замена передней полуоси в сборе**

<b>Код ОР</b>	<b>Операция</b>	<b>Время</b>	<b>OFP</b>	<b>T1</b>	<b>T2</b>
434601	Передняя полуось в сборе (одна сторона) — R&R (ремонт и доработка)	1,6	43410-48080 43420-48110	91	55
434601A	Комбинация: противоположная сторона — R&R (ремонт и доработка)	0,8			

### **Процедура 2: Замена наружного шарнира левой передней полуоси в сборе**

<b>Код ОР</b>	<b>Операция</b>	<b>Время</b>	<b>OFP</b>	<b>T1</b>	<b>T2</b>
434601	Передняя полуось в сборе (одна сторона) — R&R (ремонт и доработка)	1,6	43460-49375 43470-49425	91	55
434601A	Комбинация: противоположная сторона — R&R (ремонт и доработка)	0,8			
434601Z	Комбинация: : Наружный шарнир полуоси в сборе (обе стороны) — R&R (ремонт и доработка)	0,4			

**Примечание.** Использование операции 434601Z требует наличия обязательных комментариев ССР (состояние, причина, способ устранения неисправности) в гарантийной рекламации для последующего тщательного технического анализа. Несоответствие указанным требованиям может повлечь отклонение рекламации.