



Бюллетень технического обслуживания

CP-00020L-TME
Версия: 1

Тема:

Невозможность разблокировки и блокировки раздаточной коробки по причине регистрации диагностического кода неисправности P17DF

Модели - Коды моделей:

LX450d - VDJ201; LX570 - URJ201

ШАССИ - ТРАНСМИССИЯ

ВВЕДЕНИЕ

В данном бюллетене технического обслуживания содержится информация по производственному изменению и способу устранения указанной проблемы. Применимо к автомобилям, выпущенным до производственного изменения, действующего начиная с указанного ниже VIN.

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Некоторые клиенты могут указывать на невозможность разблокировки и блокировки раздаточной коробки по причине регистрации диагностического кода неисправности P17DF. Основной причиной является временное нарушение контакта внутри исполнительного механизма блокировки раздаточной коробки из-за скопления пыли в результате износа.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ

Внесены следующие изменения:

Изменено программное обеспечение с целью очистки контакта внутри исполнительного механизма блокировки раздаточной коробки до регистрации диагностического кода неисправности.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ

Модель	Код модели	Завод	Производственные изменения касаются указанных VIN	Дата внедрения
LX450D	VDJ201	TOYOTA AUTO BODY	Будет подтверждено дополнительно	Февраль 2018 г.
LX570	URJ201			

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

Тип модели	Номер детали	Наименование детали	Количество
Все	89685-20010	Наклейка на ЭБУ	1

<УКАЗАНИЕ>

Нет необходимости менять детали. Процедура ремонта заключается только в обновлении программного обеспечения. Заказать и наклеить новую наклейку с правильным номером детали ЭБУ и идентификационным номером калибровки. (Более подробная информация приведена в разделе «Процедура ремонта»).

ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА - ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ

Перепрограммировать блок управления системы полного привода до новейшего идентификационного номера калибровки (не ниже нового идентификационного номера калибровки, указанного в следующей таблице), и приклеить новую наклейку ЭБУ (номер детали: 89685-20010) с правильным номером детали ЭБУ.

Модель	Код модели	Предыдущий номер детали	Новый номер детали	Предыдущий идентификационный номер калибровки	Минимальный идентификационный номер калибровки
LX450D	VDJ201	89533-60310	Без изменений	8953F6001000	8953F6001100
LX570	URJ201	89533-60310	Без изменений	8953F6001000	

Перепрограммировать ЭБУ двигателя до последнего идентификационного номера калибровки.

ПРИМЕЧАНИЕ

После обновления программного обеспечения ЭБУ системы полного привода возможна регистрация диагностического кода неисправности. Если не удастся удалить диагностический код неисправности при помощи диагностического прибора TechDoc3, отсоединить провод от вывода аккумуляторной батареи на 5 минут.

ПРИМЕЧАНИЕ

Подробное описание процедуры перепрограммирования приведено в Бюллетене технического обслуживания:

Для автомобилей Toyota: G-0002 - СПОСОБ ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЯ ЭБУ

Для автомобилей Lexus: G-4101 - СПОСОБ ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЯ ЭБУ ПРИ ПОМОЩИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРИБОРА TECHDOC3

ПРИМЕЧАНИЕ

Не надо заменять детали, процедура ремонта состоит только в обновлении программного обеспечения.

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

При подаче гарантийного требования руководствуйтесь применимыми положениями гарантийной политики и гарантийных бюллетеней.

Модель	Код модели	Код операции	Операция	Время	OFP	T1	T2
LX450D	VDJ201	895909N	ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ ЭБУ	0,7	89533-60310	8C	71
LX570	URJ201	801013	IT2/ Диагностический прибор TechDoc3	0,2			

ПРИМЕЧАНИЕ

Использование данного бюллетеня технического обслуживания для устранения проблемы требует наличия обязательных комментариев CCR (условия, причина, меры) в гарантийной рекламации для последующего тщательного технического анализа. Необходимо указать номер данного бюллетеня технического обслуживания в поле «Способ устранения неисправности». Несоблюдение указанного требования может повлечь отклонение рекламации.