



# Техническая информация

Т114-006

**Тема:** Стук от передних опор кузова

**Модели:** Land Cruiser 150, Lexus GX460

**Коды моделей:** GRJ150, KDJ150, URJ150, TRJ150

Кузов

В данную техническую информацию внесены изменения, касающиеся новых номеров деталей.

Изменения выделены синим.

## ОПИСАНИЕ

Некоторые клиенты могут обратиться с жалобой на стук в передней части автомобиля при движении по неровной дороге.

## ПРИЧИНЫ

Износ резиновой части передней опоры кузова.



**ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ**

Изменена структура материала опоры кузова

Изменения в производстве применены с 20 апреля 2014 года.

На данный момент список VIN номеров не доступен.

**ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ**

Предыдущий номер детали	Новый номер детали	Название	Количество
52201-60070	<a href="#">52201-60090</a>	Cushion sub-assy, cab mounting, UPR	1
52202-60060	<a href="#">52202-60080</a>	Cushion sub-assy, cab mounting, LWR	1

**ИНФОРМАЦИЯ О РЕМОНТЕ**

В случае наличия подтвержденной жалобы клиента, пожалуйста, замените неисправные верхнюю и нижнюю опоры кузова на измененные.

**ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Код операции	Операция	Время, н.ч.	OFP	T1	T2
43099	R&R cushion sub-assy, cab mounting	0.7	52201-60070	91	40